

参数	设定值	说明
H0200	1	控制模式选择
H0202	0或1	旋转方向选择
H0203	0或1	输出脉冲反馈方向选择
H0407	1	报警功能选择（常闭）
H0408	9	D05端子功能选择（刹车）
H0502	10000	电机每旋转一圈的指令脉冲数
H0515	S1为3，S2为0	脉冲串形态

汇川IS 620P伺服驱动器接口				
信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明
P+	正转脉冲输出	41	PULS+	指令脉冲输入1
P-		43	PULS-	
S+	反转脉冲输出	37	SIGN+	指令脉冲输入2
S-		39	SIGN-	
A+	A相脉冲输入	21	PAO+	A相差分输出
A-		22	PAO-	
B+	B相脉冲输入	25	PBO+	B相差分输出
B-		23	PBO-	
Z+	Z相脉冲输入	13	PZO+	Z相差分输出
Z-		24	PZO-	
+24V	+24V电源	11	COM+	外接控制电源+
GND	+24V电源地	14	COM-	外接控制电源-
SON	伺服使能	33	SRV-ON	伺服使能
SRDY	异警发生	1	ALM+	伺服报警
		26	ALM-	和14脚（COM-）短接
BRAKE	刹车信号	28	BRKOFF+	刹车信号
		27	BRKOFF-	和14脚（COM-）短接

黄底不用接